

보도시점 : 2025. 4. 10.(목) 06:00 이후(4. 10.(목) 석간) / 배포 : 2025. 4. 9.(수)

볼보·벤츠 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 5개사 49개 차종 117,925대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 볼보자동차코리아(주), 메르세데스벤츠코리아(주), 만트럭버스코리아(주), (주)재규어랜드로버코리아, 한국닛산(주)에서 수입·판매한 49개 차종 117,925대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

- ① (볼보) XC60 등 8개 차종 95,573대는 사고기록장치 소프트웨어 오류로 운행 정보가 정상적으로 기록되지 않을 가능성으로 4월 21일부터, XC60 등 3개 차종 1,560대는 구동축전지 제조 불량에 따른 화재 발생 가능성으로 4월 11일부터 각각 시정조치를 진행한다.
- ② (벤츠) S 580 4MATIC 등 9개 차종 17,285대는 브레이크 호스 내구성 부족에 따른 브레이크 오일 누출 가능성으로 4월 11일부터 시정조치를 진행한다.
- ③ (만트럭) TGX트랙터 등 24개 차종 1,515대는 중앙차량제어장치*에서 과부하가 발생함에 따라 기어가 D단에서 N단으로 임의 변경될 가능성으로 4월 1일부터 시정조치를 진행하고 있다.

* 차량에 장착된 모든 전자제어장치를 모니터링하고 제어하는 장치

- ④ (재규어랜드로버) 더 뉴 레인지로버 P530 LWB 등 4개 차종 1,401대는 후방카메라 내부로 수분이 유입됨에 따라 후방영상이 정상적으로 표시되지 않을 가능성으로 4월 14일부터 시정조치를 진행한다.
- ⑤ (한국닛산) PATHFINDER 591대는 후드걸쇠장치*가 부식으로 고착되어 주행 중 후드가 경고 없이 개방될 가능성으로 4월 1일부터 시정조치를 진행하고 있다.

* 자동차 전면부의 후드(보닛) 수동개폐장치

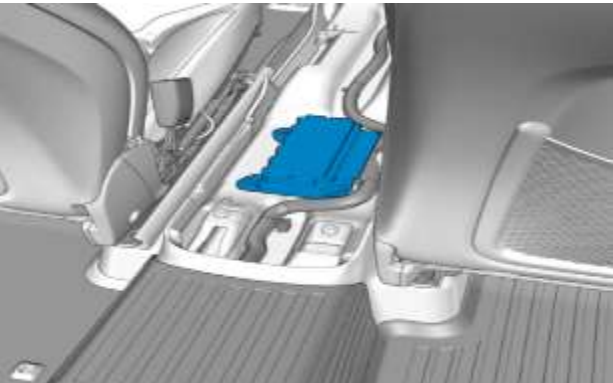
- 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터 (PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관	박정근 (044-201-4996)

참 고

리콜 대상 자동차

☐ (주)볼보자동차코리아

대상 자동차(XC60)	결함장치(사고기록장치)
	

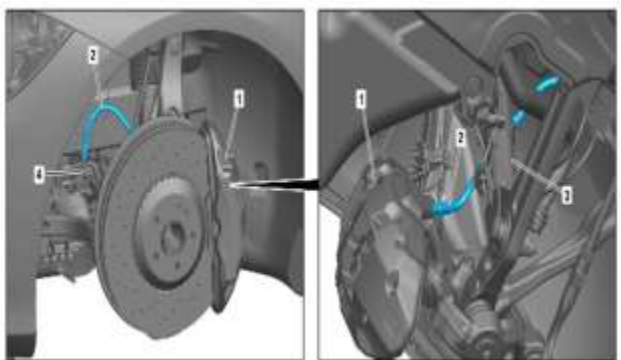
차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
XC60	사고기록장치 * 사고기록장치 소프트웨어 오류로 기록항목 중 일부 운행정보 기록 시간이 정상적으로 기록되지 않아 안전기준에 부적합	'17.04.25.~'24.11.27.	25,612 625(미판매)
S90		'16.05.11.~'24.12.07.	18,333 162(미판매)
XC90		'15.12.04.~'24.11.12.	14,004 316(미판매)
XC40		'18.04.25.~'24.10.08.	14,101 427(미판매)
S60		'19.05.17.~'24.06.11.	8,997 130(미판매)
V60CC		'18.11.15.~'24.08.20.	7,603 221(미판매)
V90CC		'16.12.15.~'24.11.27.	3,437 89(미판매)
C40		'22.01.05.~'23.12.19.	1,516
합 계			95,573

☐ (주)볼보자동차코리아

대상 자동차(XC60)	결함장치(구동축전지)
	  

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
S90	구동축전지 * 구동축전지 제조 불량으로 인해 특정 배터리 셀 단락에 따른 화재 발생 가능성	'19.05.21.~'22.05.25.	125
XC60		'19.09.25.~'21.11.29.	967
XC90		'19.04.29.~'21.11.29.	468
합 계			1,560

☐ 메르세데스벤츠코리아(주)

대상 자동차(S 580 4MATIC)	결함장치(브레이크 호스)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
S 580 4MATIC	브레이크 호스 * 전방 브레이크 호스 내구성 부족 으로 인해 브레이크 오일 누출에 따른 사고 발생 가능성	'20.07.09. ~ '22.03.23.	5,134
S 400d 4MATIC		'20.07.22. ~ '22.03.23.	3,624 2(미판매)
S 350d		'20.07.15. ~ '22.03.23.	2,676 2(미판매)
S 450 4MATIC		'21.02.12. ~ '22.03.23.	2,390
S 500 4MATIC		'20.07.16. ~ '22.03.22.	1,875
Maybach S 580 4MATIC		'20.07.24. ~ '22.03.23.	1,563 3(미판매)
Maybach S 680 4MATIC		'21.08.30. ~ '22.03.21.	11 1(미판매)
S 580e 4MATIC		'22.02.01. ~ '22.02.02.	2 1(미판매)
S 500		'21.07.12.	1
합 계			17,285

□ 만트럭버스코리아(주)

대상 자동차(TGX트랙터)	결함장치(중양차량제어장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
TGX 트랙터 (TGX 28.510 6x2-2 BL)	중양차량제어장치 * 중양차량제어장치에 과도한 부하가 발생되어 시스템이 재부팅되면서 기어가 D단에서 N단으로 임의 변경 될 가능성	'20.02.19. ~ '24.05.13.	457
TGX 트랙터 (TGX 28.580 6x2-2 LL)		'21.10.26. ~ '24.04.26.	236
TGX 카고 (TGX 44.510 10x4-6 BL)		'21.02.26. ~ '24.05.14.	208
TGX 카고 (TGX 44.520 10x4-6 BL)		'24.03.20. ~ '24.10.22.	178
TGX 트랙터 (TGX 28.640 6x2-2 LL)		'21.10.28. ~ '24.04.26.	118
TGS 카고 (TGS 44.510 10x4-6 BL)		'21.10.22. ~ '23.10.25.	41
TGS 카고 (TGS 35.510 8x4-4 BL)		'21.06.23. ~ '22.11.09.	35
TGX 트랙터 (TGX 28.580 6x2-2 BL)		'20.02.05. ~ '21.04.20.	33
TGS 카고 (TGS 28.430 6x2-2 BL)		'21.08.27. ~ '23.01.18.	32
TGX 트랙터 (TGX 33.640 6x4 BL)		'20.02.24. ~ '24.05.13.	31
TGX 카고 (TGX 35.510 8x4-4 BL)		'23.03.24. ~ '24.05.24.	30
TGX 트랙터 (TGX 28.510 6x2-2 LL)		'24.01.17. ~ '24.04.18.	19
TGX 트랙터 (TGX 28.640 6x2-2 BL)		'20.11.18. ~ '21.05.27.	16
TGS 카고 (TGS 33.470 6x4 BB)		'20.12.10. ~ '22.08.10.	15
TGX 트랙터 (TGX 33.640 6x4 BB)		'23.02.20. ~ '24.05.16.	15
TGX 카고 (TGX 35.520 8x4-4 BL)		'24.05.15. ~ '24.07.10.	12

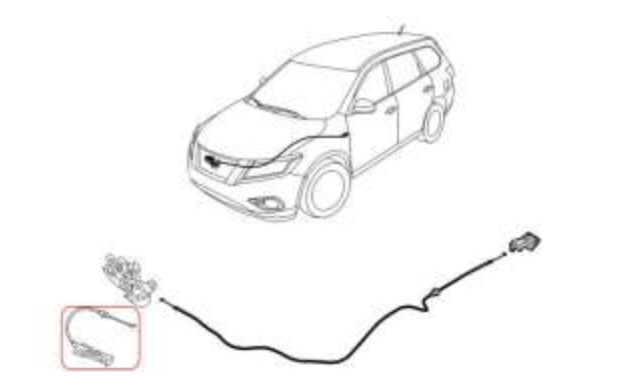
차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
TGX 카고 (TGX 33.470 6x4 BL)		'23.06.06. ~ '24.02.26.	11
TGS 카고 (TGS 33.480 6x4 BB)		'24.03.01. ~ '24.09.10.	7
TGX 카고 (TGX 28.440 6x2-2 BL)		'24.05.14. ~ '24.07.24.	6
TGX 카고 (TGX 33.480 6x4 BL)		'23.04.26. ~ '24.07.24.	5
TGX 트랙터 (TGX 28.430 6x2-2 BL)		'23.12.19. ~ '24.03.21.	4
TGS 카고 (TGS 44.520 10x4-6 BL)		'24.04.15. ~ '24.06.24.	3
TGX 트랙터 (TGX 18.510 4x2 LL)		'23.09.05. ~ '23.09.05.	2
TGS 카고 (TGS 33.470 6x4 BL)		'22.10.17. ~ '22.10.25.	1
합 계			1,515

□ (주)재규어랜드로버코리아

대상 자동차(더 뉴 레인지로버)	결함장치(후방카메라)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
더 뉴 레인지로버 P530 LWB	후방카메라 * 후방카메라 내부로 수분이 유입 되어 후방카메라 이미지 품질 저하 및 후방영상 미표시로 사고 발생 가능성	'22.04.26.~'22.12.15.	867
더 뉴 레인지로버 D350 SWB		'22.04.26.~'22.12.16.	217
더 뉴 레인지로버 P530 SWB		'22.05.03.~'22.12.06.	207
더 뉴 레인지로버 D350 LWB		'22.05.10.~'22.11.16.	117
합 계			1,401

□ 한국닛산(주)

대상 자동차(PATHFINDER)	결함장치(후드걸쇠장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
PATHFINDER	후드걸쇠장치 * 후드걸쇠장치가 부식으로 고착되어 주행 중 후드가 경고 없이 개방되어 사고 발생 가능성	'13.11.06.~'16.09.23.	591
합 계			591

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자등은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 (주)볼보자동차코리아(☎ 1588-1777), 메르세데스벤츠 코리아(주)(☎ 080-001-1886), 만트럭버스코리아(주)(☎ 080-661-1472), (주)재규어 랜드로버코리아(☎ 080-894-1000), 한국닛산(주)(☎ 080-010-2323)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음