

 국토교통부		보도자료		2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 하나된 열정 하나된 대한민국 
		배포일시	2017. 12. 1(금) / 총7매(본문3매)	
담당부서	자동차정책과 (자동차)	담당자	• 과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 유건영 • ☎ (044) 201-3843, 3844	
	건설산업과 (건설기계)	담당자	• 과장 이병훈, 사무관 조태영, 주무관 허동혁 • ☎ (044) 201-3542, 3543	
보도일시		2017년 12월 1일(금) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 12.1.(금) 06:00 이후 보도 가능		

기아, 시트로엥, 푸조, 만트럭, 이베코, 혼다 리콜 실시 (자동차 9개 차종 18,124대, 건설기계 7개 모델 358대)

- 국토교통부(장관 김현미)는 5개 업체에서 제작하거나 수입하여 판매한 자동차 및 건설기계 18,482대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 기아자동차(주)에서 제작하여 판매한 모하비 16,951대는 엔진오일 누출을 방지하는 마개(크랭크 리어 오일씰)가 제대로 밀착되지 않아 엔진오일이 누출될 수 있으며, 이로 인하여 주행 중 시동꺼짐이 발생할 가능성이 확인되었다.
 - 대상차량은 12월 1일부터 기아자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환)를 받을 수 있다.
- 한불모터스(주)에서 수입하여 판매한 시트로엥 C4 Cactus 1.6 Blue-HDi 등 5개 차종 1,140대는 4가지 리콜을 실시한다.
 - 시트로엥 C4 Cactus 1.6 Blue-HDi 1,067대는 엔진룸 덮개(후드)에 달린 잠금장치의 강도가 약하게 제작되어 파손될 수 있으며, 이로 인하여 주행 중 엔진룸 덮개가 열릴 가능성이 확인되었다.

- **푸조 3008 1.6 Blue-HDi 등 2개 차종 69대**는 연료파이프가 제대로 고정되지 않아 주변부품과 마찰로 인하여 손상 될 수 있으며, 손상된 부위로 연료가 누출될 경우 **화재가 발생할 가능성이 확인**되었다.
- **푸조 308 1.6 Blue-HDi 2대**는 조향장치 덮개(파워 스티어링 메커니즘 케이싱)가 얇게 제작되어 균열이 발생될 수 있으며, 균열이 발생된 부위로 수분이 유입될 경우 조향장치 내 부품이 부식되어 운전자가 의도한대로 조향이 되지 않을 가능성이 확인되었다.
- **시트로엥 DS5 2.0 Blue-HDi 2대**는 브레이크파이프가 차체에 제대로 고정되지 않아 주변부품과 마찰로 손상될 수 있으며, 손상된 부위로 브레이크액이 누출될 경우 **제동력이 저하될 가능성이 확인**되었다.
- 대상차량은 **12월 1일부터** 한불모터스(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교환, 점검 후 수리 등)를 받을 수 있다.
- **만트럭버스 코리아(주)**에서 수입하여 판매한 **TGX 트랙터(자동차) 5대 및 TGS 덤프트럭(건설기계) 3개 모델 49대**는 조향축 연결부위의 고정부품 불량으로 고정된 부분이 분리될 경우, 소음이 발생하고 핸들걸림 현상으로 **운전자가 의도한대로 조향이 되지 않을 가능성이 확인**되었다.
- 대상차량은 **12월 1일부터 만트럭버스코리아(주)** 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리)를 받을 수 있다.
- **이베코**에서 수입하여 판매한 **이베코 덤프트럭(건설기계) 4개 모델 309대**는 변속기 제어프로그램 이상으로 특정기어단수에서 출력 부족, 변속지연 등으로 인한 **시동꺼짐이 발생할 가능성이 확인**되었다.

- 이베코는 개선된 변속기 제어프로그램을 개발 중이며, 대상차량은 **내년 1월 2일부터 이베코 지정 정비공장에서 무상으로 수리를 받을 수 있다.**

- **혼다코리아(주)**에서 수입하여 판매한 **혼다 CBR1000RA 등 2개차종 이륜자동차 28대**는 연료주입구 마개(연료캡)의 고무 패킹의 제작이 잘못되어 연료탱크로 수분이 들어갈 수 있으며, 이로 인하여 연료탱크 부식 및 **시동꺼짐이 발생할 가능성이 확인**되었다.

- 대상차량은 **12월 1일부터 혼다코리아(주) 서비스센터**에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교환 등)를 받을 수 있다.


- 이번 리콜과 관련하여 기타 궁금한 사항은 기아자동차(주)(080-200-2000), 한불모터스(주)(02-3408-1654), 만트럭버스코리아(주)(080-661-1472), 이베코(080-607-1200), 혼다코리아(주)(080-322-3300)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차 및 건설기계의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 제작결함정보를 수집·분석하는 **자동차 및 건설기계 리콜센터**(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, **홈페이지에서 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인** 할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차 및 건설기계

제 작 사	차 명 (형 식)	결 함 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
기아자동차(주)	모하비(HM)	크랭크 리어 오일셀	‘16.01.20.~’17.02.01.	16,951
	소 계			16,951
한불모터스(주)	Citroen C4 Cactus 1.6 Blue-HDi	엔진룸 덮개(후드) 잠금장치	‘16.01.28.~’17.02.06.	1,067
	Peugeot 3008 1.6 Blue-HDi	연료파이프	‘17.01.13.~’17.08.24.	66
	Peugeot 3008 GT 2.0 Blue-HDi		‘17.06.16.~’17.07.11.	3
	Peugeot 308 1.6 Blue-HDi	조향장치 덮개 (파워 스티어링 메커니즘 케이싱)	‘15.09.22.	2
	DS5 2.0 Blue-HDi	브레이크 파이프 고정장치	‘15.09.25. / ’15.10.15.	2
	소 계			1,140
만트럭버스 코리아(주)	TGX 트랙터	조향축 연결부위	‘17.01.17.~’17.01.25.	5
	TGS37.460 8X4 BB(건설기계)		‘17.01.13. ~ ’17.01.17.	10
	TGS37.500 8X4 BB(건설기계)		‘17.01.13. ~ ’17.01.30.	36
	TGS41.460 8X4 BB(건설기계)		‘17.01.13. ~ ’17.01.18.	3
	소 계			54
이베코 (IVECO)	AD410T45SR(건설기계)	변속기 제어 프로그램	‘15.08.25.~’17.11.09.	168
	AD410T45HR(건설기계)			7
	AD410T50SR(건설기계)			120
	AD410T50HR(건설기계)			14
	소 계			309
혼다코리아(주)	CBR1000RA	연료주입구 마개 (연료캡)	‘17.04.21.	17
	CBR1000S1		‘17.03.01.~’17.04.27.	11
	소 계			28
총 계				18,482

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 및 건설기계 이미지

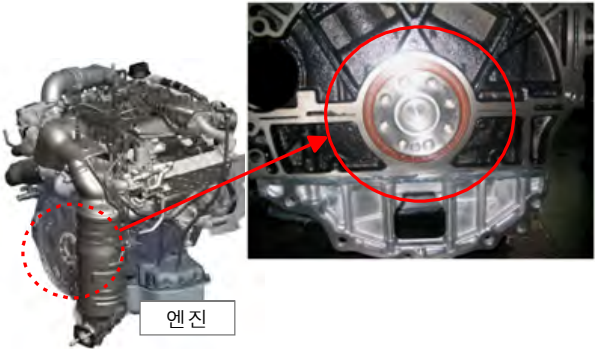기아자동차(주)	
	 엔진
모하비(HM)	크랭크 리어 오일씸


한불모터스(주)	
	
Citroen C4 Cactus 1.6 Blue-HDi	엔진룸 덮개(후드) 잠금장치

한불모터스(주)	
	
Peugeot 3008 1.6 Blue-HDi	연료파이프

한불모터스(주)



Peugeot 308 1.6 Blue-HDi

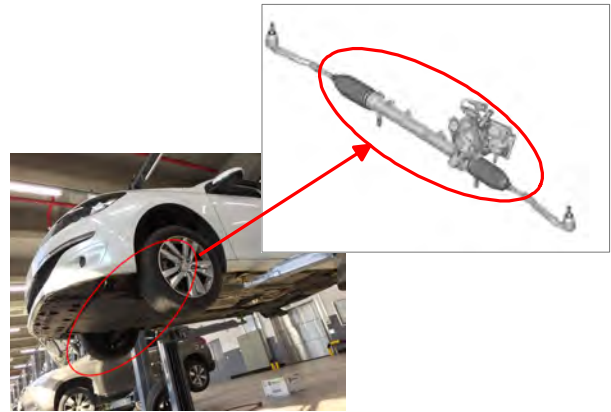


조향장치 덮개
(파워 스티어링 메커니즘 케이싱)

한불모터스(주)



DS5 2.0 Blue-HDi

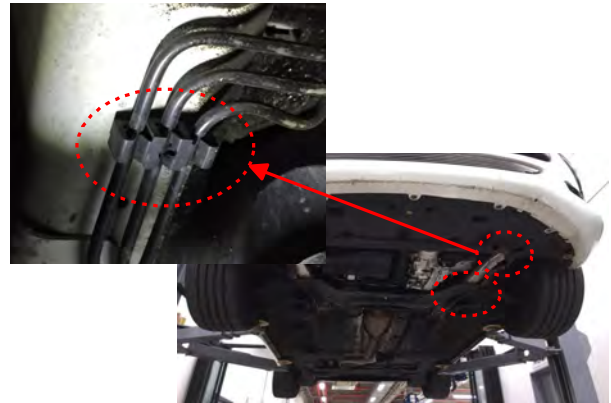

브레이크 파이프 고정장치

만트럭버스코리아(주)



TGX 트랙터



조향축 연결부위

이베코(IVECO)



덤프트럭



변속기 제어 프로그램

혼다코리아(주)



CBR1000RA



연료 캡

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎044-201-3843)에게 연락주시기 바랍니다.